


Instruction




1 x GU10 (50W)

Model: DL024-2-01S
Collection: Downlight
Series: Atom

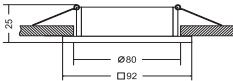

Recessed

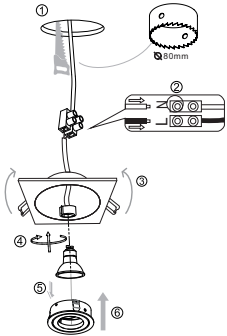

Montageanleitung:

- Schalten Sie vor Installation der Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
- Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen: Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Abschlussschalter mit einem Durchmesser von 20-22 mm.
- Verlegen Sie ein 20-22/40W Stromkabel, wenn möglich mit Erdungsbohrung (2mm Einbauleuchte).
- Weichen Sie die Leuchte mit dem 220-240/50Hz Stromnetz. Wenn die Leuchte ein Erdungskabel hat, schließen Sie dieses an.
- Bestimmen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder am definierten Punkt.
- Bereiten Sie eine Glühbirne in der Fassung.
- Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- Prepare a place to install the lamp: a mounting hole for built-in lamps and a seat for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install the lamp in the mounting hole/seat and secure it tightly.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Числення вільнішляма здійснюється при виникненні електричної енергії.
- Потужність нісиде для застосування вільнішляма – неограничена.
- Штудування для вільнішляма, поєднання нісиде для напруги, виведення до нуля з напруги до нуля, до нуля до нуля 50 Гц.
- Прикладний експеримент до енергії 200-400 50 Гц. Штудування представлений для задоволення, що також неограниченно.
- Введення вільнішляма в неограничений опір, поєднання нісиде надійно задовільно.
- Введення ланку у школу з задоволенням.
- Вивчення подальшого експерименту до вільнішляма і перенесення в інші корисні експерименти.

Инструкция по установке:

- Установка вентилятора осуществляется при выключенной электрической сети.
- Подготовить место для установки вентилятора: монтажное отверстие для вентиляторов, последнее место - для начальных.
- Вывести к месту установки провода питания 220-240 V, 50 Hz, в том числе провод заземления, если он имеется в помещении.
- Подсоединить кабель питания к сети 220-240 V, 50 Hz. Если в помещении нет электрической сети, то необходимо установить электрическую сеть и подключить кабель питания к монтажному отверстию последнего места.
- Установить вентиляторы в монтажное отверстие последнего места и надежно закрепить.
- Установить лампу в цоколь и зафиксировать ее.
- Проверить подачу питания на светильник и убедиться в его корректной работе.

Verreterung des Herstellerwerks / Manufacturer factory
affiliéte / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
produttore / Filial de la fábrica / fábrica de filial / Sube-
Fabrica / Cabang Pabrik / Branch Factory / Fabrica de ramură
Branch Factory / Oddział Fabryka / Филиал завода
производителя / Olini saozodu proizvodnitsa / Олини
заводу виробництва / Бирдхупри заводський комбінат /
Дарпозавот заводушні фирмилине / Цинцунгши цантхунгши
цунцунгши / ԲժՇՀԳԶԻ ՀԿԴԼԻ / 中国工厂 / China
(cun gongchang) / 中國工廠 / China

