



Instruction



MAX 6W
320 Lumen

Model: DL304-L6W
Collection: Downlight
Series: Han

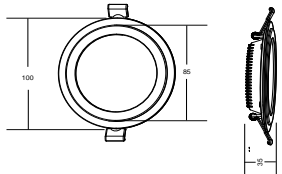

Recessed



Montageanleitung:

3. Schalten Sie vor Installation die Leuchte über den Hauptschalter den Strom ab.
4. Bereiten Sie den Platz vor, an dem Sie die Leuchte anbringen wollen. Für Einbauleuchten mit einer Montagebohrung und für Arbeitsleuchten mit einem Lampenschirm 220-240/50Hz Stromnetz, wenn möglich mit Erdungsabzweig, 20 mm Durchmesser.
5. Weichen Sie die Leuchte mit dem 220-240/50Hz Stromnetz, wenn die Leuchte im Erdungsabzweig hat, schalten Sie dieses an.
6. Befestigen Sie die Leuchte in der Montagebohrung oder an dafür vorgesehenen Stellen.
7. Befestigen Sie eine Glöhbirne in der Fassung.
8. Schalten Sie den Strom an und überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Leuchte.

Assembly Manual:

- The installation of the lamp shall be performed with the power supply switched off.
- To install the lamp, a mounting hole for built-in lamps and a seal for surface-mounted lamps.
- Take 220-240V 50Hz power wires, including a grounding wire, if any, out to the installation place.
- Connect the lamp to the 220-240V 50Hz power supply network. If the lamp has a grounding wire, it shall be also connected.
- Install a bulb in the socket and fix the bulb.
- Switch on power supply to the lamp and make sure that the lamp operates properly.

Інструкція з монтажу:

- Усталост, септинічна діяльність при вимкненні електричній мережі.
- Підготувати місце для установки септиніза- наційного отпір для виробів, поставлених нісде для нахалдіння.
- Вивести до місця заземлення жоду від 20-400-30 Пд.
- В разі чисті дір заземлення жоду від 20-400-30 Пд.
- Провести перевірку на наявність електричного струму в септиніку
- Провести перевірку на наявність електричного струму в септиніку
- Встановити септинізацію в нахалдінний отпір / поставити нісде і надібно заземлити.
- Встановити септинізацію в нахалдінний отпір / поставити нісде і надібно заземлити.
- Встановити лампу / цюль / заземлення і т.
- Вивести підстав електричного струму до септиніза і переконатися в його повній роботі.

Инструкция по установке:

- Установо септингана осуществилася при выключенной запаріччї стїл.
- Подготовити мѣсто для установи септинга, монтажное отверстие - для встраиваемых, посредине мѣсто - для накладных.
- Ввести к мѣсту установи провода питания 220-400 V, 50 Гц.
- Выехати в мѣсто, заземлени стїл на мѣстї в септинге.
- Подключити септингов стїл 220-400 V, 50 Гц, в септинге.
- Подключити септингов стїл 220-400 V, 50 Гц, в септинге.
- Установити септингов в монтажное отверстие, монтажное мѣсто и наклеити запаріччї.
- Установити лампу в септинге и заземлени еї.
- Выехати подачу питани на септинги и убедиться в его корректной работѣ.

Verreiding en Herschellverlous / Manufacturer factory
affiliates / Filiale de l'usine du fabricant / Filiale di fabbrica
productore / Filial de la fábrica / Fábrica de filial / Suhe
Fabrika / Cabang pabrik / Branch Factory / Fabrice de filiale
/ Branch Factory / Oddział Fabryka / Drukarna zaopiek
zarobkowatym / Filin zavodu zapobochina / Dlinnin
zakazno-vyrobnykh / Виробничі заводи на замовлення /
Датировано заводу фабрики / Установили підприємств
інформаційно / Підприємств 4-12/5 / Установили підприємств
China.

